


Guide de l'utilisateur du scanner

plustek

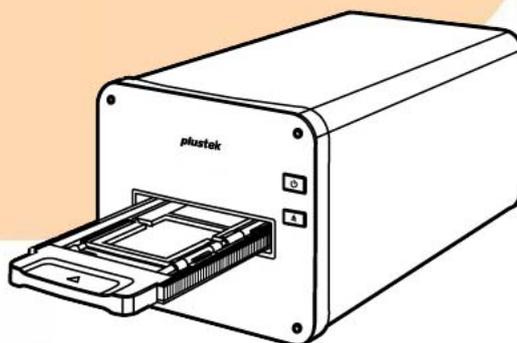

OpticFilm 120 Pro

- ✓ **Installation**
- ✓ **Utilisation et entretien**
- ✓ **Résolution des problèmes**

Marques Déposées

© 2020 Plustek Inc. Tout Droits Réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sans autorisation.

Toutes les marques déposées et noms de marques mentionnés dans ce manuel appartiennent à leur propriétaire respectif.

Responsabilité

Alors que tous les efforts ont été mis en oeuvre afin d'assurer l'exactitude des informations contenues dans ce manuel, nous n'assumons aucune responsabilité pour toute erreur ou omission, de tout écrit de quelque nature que ce soit figurant dans ce manuel, que ces erreurs soit des omissions ou des écrits résultant de négligence, accidents ou tout autre cause. Le contenu de ce manuel est sujet à modifications sans préavis. Notre compagnie n'assumera aucune responsabilité légale, si les utilisateurs ne suivent pas les instructions d'opération de ce manuel.

Copyright

Numériser certains documents, par exemple des chèques, des billets de banque, carte d'identités, documents publiques ou gouvernementaux, peut être prohibé par la loi et/ou sujet à des poursuites. Nous vous recommandons d'être responsable et respectueux des lois sur les Copyrights lorsque vous scanner des livres des revues, des journaux et tout autre support.

Information Environnementale

our le recyclage en fin de vie, veuillez contacter votre distributeur ou fournisseur local pour toutes informations concernant le recyclage et la mise au rebut. Ce produit est destiné et produit afin d'achever une amélioration environnementale. Nous nous appliquons pour fabriquer des produits qui répondent aux standards environnementaux globaux. Veuillez consulter votre autorité locale pour les dispositions particulières. L'emballage de ce produit est recyclable.

Attention : recyclage (pour CEE seule)

Protéger votre environnement ! Ce produit devra être trié ou amené au centre de tri où on collecte ce type de produit.

Captures d'Écran de ce Guide

Les captures d'écran dans ce guide ont été réalisées avec Windows 10, si vous utilisez Windows 8 or 7, votre écran sera sensiblement différent mais fonctionnera de la même façon.

Table des Matières

INTRODUCTION.....	1
NOTE SUR LES ICONES.....	1
REGLES DE SECURITE.....	2
ENTRETIEN.....	3
PRÉSENTATION DU PRODUIT.....	4
CONTENU DE L'EMBALLAGE.....	4
APERÇU DU SCANNER.....	5
AVANT D'INSTALLER LE SCANNER.....	6
CONNECTER LE SCANNER O À VOTRE ORDINATEUR.....	6
INSTALLATION DU SCANNER.....	7
INSTALLATION DU PILOTE DU SCANNER (WINDOWS).....	7
INSTALLATION DU LOGICIEL SILVERFAST.....	8
ALLUMER LE SCANNER.....	11
DEMANDE DE NUMÉRO DE SÉRIE SILVERFAST.....	12
SÉRIALISATION DU LOGICIEL SILVERFAST.....	13
NUMERISER AVEC L'APPLICATION SILVERFAST.....	15
PORTE-FILMS.....	16
UTILISATION DU PORTE-DIAPOSITIVE MONTE.....	16
UTILISATION DU PORTE-FILM 35MM.....	16
UTILISATION DU PORTE-FILM 120/220.....	17
INSERTION DU PORTE-FILM.....	18
LENS CALIBRATION TOOL.....	19
APPENDICE A: RESOLUTION DES PROBLEMES.....	24
CONNEXION DU SCANNER.....	24
PROBLEMES DE NUMERISATION.....	25
APPENDICE B: SPECIFICATIONS TECHNIQUES.....	27
APPENDICE C: SERVICE APRES-VENTE ET GARANTIE.....	28
INFORMATIONS DE SUPPORT ET D'ENTRETIEN.....	28
DECLARATION DE GARANTIE LIMITEE.....	29
DECLARATION DE RADIO FREQUENCE FCC.....	30

Introduction

Bienvenue dans le monde des scanners Plustek, le nec plus ultra en technologie d'imagerie numérique. Votre nouveau scanner va vous permettre d'améliorer le professionnalisme de vos tâches informatiques quotidiennes, en vous permettant d'envoyer des images à votre ordinateur.

Comme tous nos produits, votre nouveau scanner a été scrupuleusement testé, et il bénéficie de notre réputation de fiabilité exceptionnelle et de satisfaction des utilisateurs.

Nous vous remercions de nous avoir choisis pour l'achat de votre scanner. Nous espérons que vous en serez satisfait et continuerez à vous adresser à nous pour acquérir d'autres produits de qualité, au fur et à mesure de l'évolution de vos besoins et de vos intérêts.

Note sur les icônes

Pour annoncer des informations méritant une attention particulière, ce mode d'emploi fait appel aux icônes ci-dessous.

 Danger	Danger: Procédure à observer scrupuleusement pour éviter une blessure ou un accident.
 Attention	Attention: Informations destinées à vous éviter de perdre des données ou d'endommager le produit.
 Note	Prêtez une attention particulière: Instructions qu'il est important de ne pas oublier pour éviter toute erreur.

Règles de sécurité

Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement les informations suivantes afin de prévenir tous dommages et accidents corporels.

1. Utilisation, le produit est pour l'usage d'intérieur dans des endroits secs. De la condensation peut apparaître dans ce matériel et provoquer des dysfonctionnements dans les cas suivants:

- lorsque l'appareil est déplacé rapidement d'un emplacement froid vers un emplacement chaud,

- après qu'une pièce froide soit chauffée,

- quand le matériel est placé dans une pièce humide.

Afin d'éviter la condensation, il est recommandé de suivre les instructions suivantes :

- 1) Fermez l'appareil dans un sac plastique afin qu'il s'adapte aux conditions de la pièce.
- 2) Attendez 1 à 2 heures avant de sortir l'appareil de son sac.
2. Utiliser uniquement l'adaptateur secteur et le câble USB fournis avec le scanner. L'utilisation de toute autre alimentation ou câble peut entraîner un dysfonctionnement.
3. Gardez l'espace autour de l'adaptateur dégagé pour le cas où vous devriez débrancher rapidement l'adaptateur secteur en cas d'urgence.
4. Des fils électriques endommagés peuvent provoquer un incendie ou un choc électrique. Maintenez le cordon d'alimentation droit, sans le tordre, le plier ou l'abîmer.
5. Débranchez l'appareil si vous ne vous en servez pas durant une longue période (la nuit ou un long week-end) afin d'éviter tout danger d'incendie.
6. Ne tentez pas de démonter vous-même le scanner. Vous risquez d'être électrocuté ; de plus, l'ouverture de votre scanner invalide votre garantie.
7. Faites attention à ne pas cogner ou frapper le scanner car il est fragile et peut facilement se casser.
8. Avant d'installer les pilotes du périphérique, veuillez débrancher tous les autres périphériques d'imagerie (les autres scanners, imprimantes, caméras numériques, caméras web) du PC.
9. Sauvegardez la clé USB de configuration/d'application. Vous pourriez avoir besoin de réinstaller le pilote et le logiciel à l'avenir.
10. Assurez-vous que vos mains sont propres avant de toucher des diapositives et des négatifs. S'il y a de la poussière sur vos films, veuillez les nettoyer en soufflant dessus ou les essuyer avec un chiffon non abrasif.

11. Veuillez garder vos diapositives et vos négatifs dans un endroit frais et sec, à l'abri du soleil. Faites attention car un mauvais stockage ou manutention peut les endommager et affecter les résultats de votre scanner.

Entretien




Attention

Pour permettre à votre scanner de fonctionner longtemps sans problème, consacrez quelques instants à lire les conseils d'entretien ci-dessous.

- Évitez d'utiliser le scanner dans un environnement poussiéreux. Lorsque votre scanner n'est pas en service, laissez-lui sa housse de protection. Les particules de poussière et autres matières étrangères peuvent l'endommager.
- Ne tentez pas de démonter vous-même le scanner. Vous risquez d'être électrocuté ; de plus, l'ouverture de votre scanner invalide votre garantie.
- Ne soumettez pas le scanner à des vibrations importantes. Cela pourrait endommager ses composants internes.
- Votre scanner fonctionne de façon normale à des températures comprises entre 10° C et 40° C (50° F à 104° F).

Présentation du produit

Contenu de l'emballage¹

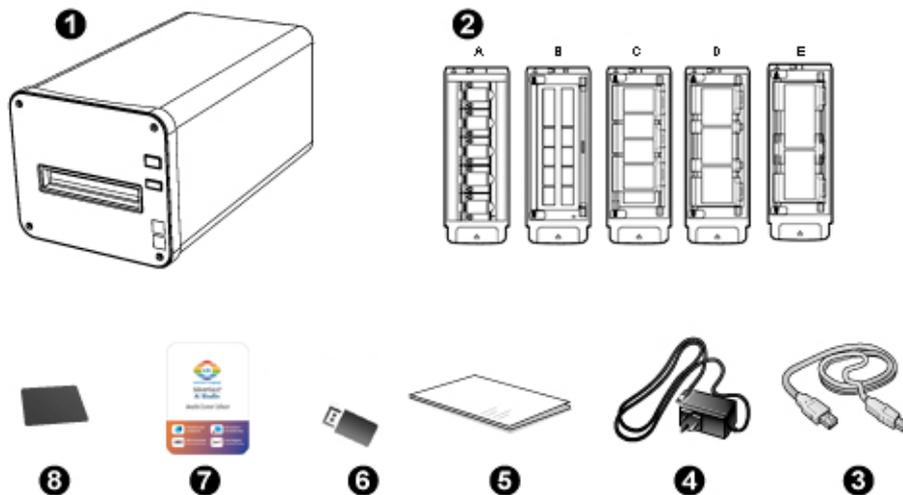

- ❶ Scanner
- ❷ Porte-diapositive et porte-film montés
 - A. Pour numériser des diapositives 35mm montées (5 diapos max.)
 - B. Pour numériser des bandes 35 mm (12 clichés max.)
 - C. Pour numériser des bandes 120/220 (pour 6x4,5)
 - D. Pour numériser des bandes 120/220 (pour 6 x 6 & 6 x 7)
 - E. Pour numériser des bandes 120/220 (pour 6 x 8/6 x 9 & 6 x 12)
- ❸ Câble USB 3,0
- ❹ Adaptateur secteur
- ❺ Guide rapide
- ❻ USB de configuration/d'application
- ❼ Carte d'activation
- ❽ 6x7 IT-8 Target



Note


Vous pouvez également trouver le numéro de série de la partie matérielle du scanner sur la carte d'activation ; veuillez conserver la carte dans un lieu sûr.



¹ Conservez l'emballage et ses matériaux de protection, pour le cas où vous devriez transporter le scanner ultérieurement.

Les contenus de l'emballage livrés avec ce produit peut changer à tout moment sans avertissement préalable.

Aperçu du Scanner

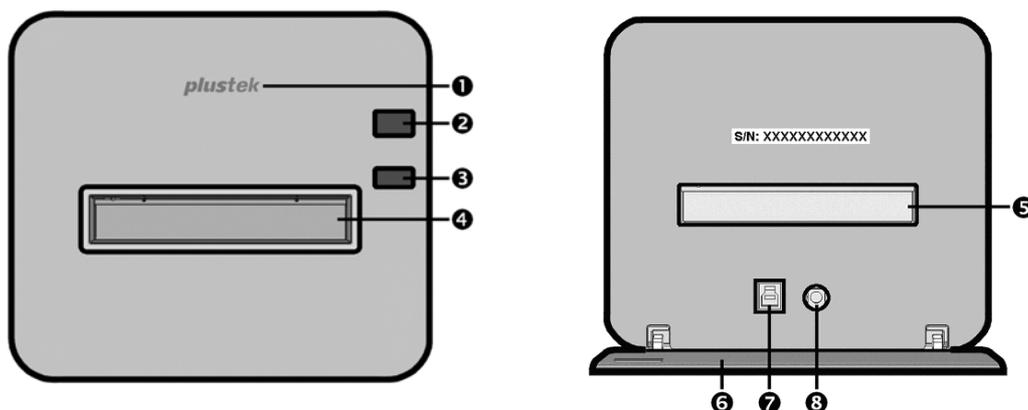

- ❶ **Voyant LED du logo:** Indique le statut du scanner.
- ❷ **Interrupteur d'alimentation:** Pressez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant **2 secondes**, puis relâchez-le pour allumer le scanner. Faites de même pour l'éteindre.

Voyant LED du logo (Bleu)	Voyant LED d'alimentation (Orange)	Statut
Marche	Blanc	La scanner est allumé et fonctionne normalement.
Marche	Clignotant	Le porte-film a été éjecté et peut être retiré.
Arrêt	Arrêt	Le scanner est arrêté, soit parce qu'il est sur arrêt, soit parce que le cordon d'alimentation n'est pas relié.

- ❸ **Bouton d'éjection:** appuyez sur ce bouton pour éjecter le porte-film inséré dans l'appareil.
- ❹ **Fente pour porte-film avant:** Insérez le porte-film dans le scanner par la protection anti-poussière.
- ❺ **Fente pour porte-film arrière:** si le porte-film ne s'éjecte pas automatiquement par la fente avant, retirez-le manuellement par la fente arrière.
- ❻ **Cache de protection:** protège la fente pour porte-film arrière, le connecteur d'alimentation et le port USB. Ouvrez le cache de protection pour utiliser le scanner.
- ❼ **Port USB**
- ❽ **Récepteur d'alimentation**




Note

Vous aurez besoin du numéro de série à **12 chiffres** pour l'activation du logiciel SilverFast. Vous en aurez également besoin lorsque vous contacterez votre revendeur ou notre centre de service à l'avenir.

Avant d'installer le scanner

Connecter le scanner à votre ordinateur

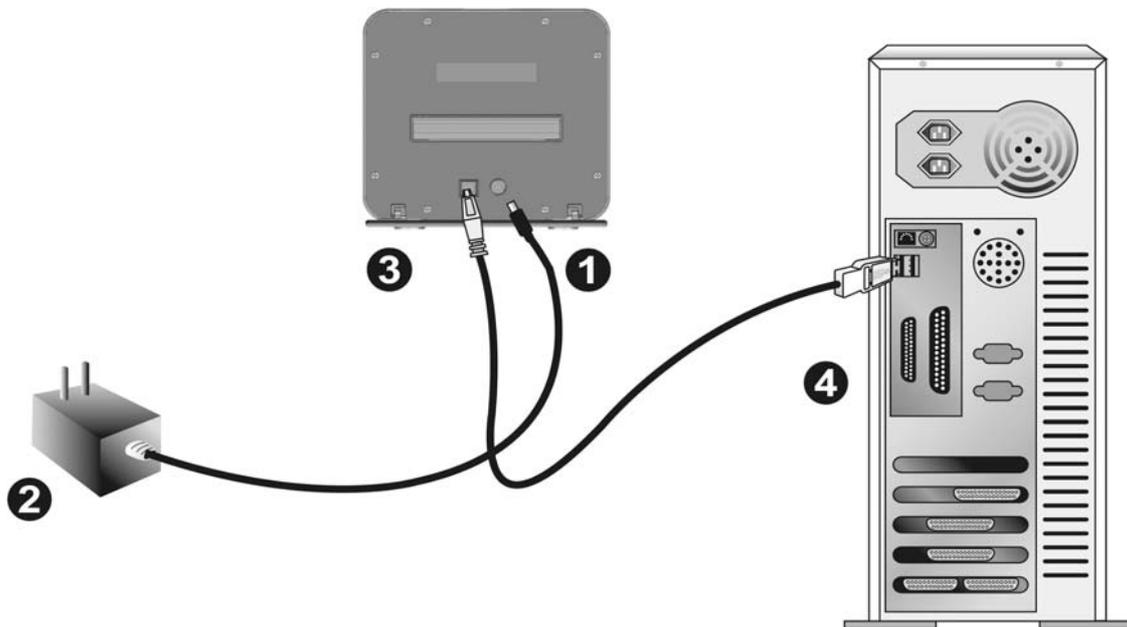

Note

Veillez laisser environ 12cm d'espace derrière le scanner pour permettre l'ouverture du cache de protection.

- ❶ Branchez l'adaptateur d'alimentation dans la prise d'alimentation du scanner.
- ❷ Raccordez l'autre extrémité de l'adaptateur secteur à une prise électrique murale standard.
- ❸ Raccordez l'extrémité carrée du câble USB livré avec le scanner à l'arrière du scanner.
- ❹ Raccordez l'extrémité rectangulaire du câble USB au port USB qui se trouve à l'arrière de votre ordinateur.

Note: Si un autre périphérique USB est déjà connecté à votre ordinateur, raccordez le scanner à un port USB disponible.



Note

Veillez **NE PAS** allumer le scanner maintenant.

Installation du scanner


Veillez suivre les procédures détaillées décrites ci-dessous pour installer le scanner USB.

*Vous pouvez trouver le dernier pilote sur notre site officiel www.plustek.com -> Support & Télécharger -> Pilotes & Téléchargements


Installation du pilote du scanner (Windows)

 Note	Pour les utilisateurs de Mac OS X, il n'est pas nécessaire d'installer le pilote, il suffit d'installer le logiciel SilverFast.
--------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Insérez la clé USB de configuration/d'application dans votre ordinateur.
2. Cliquez sur **Setup.exe** sous **OPTICFILM > Windows > Plustek OpticFilm 120 Pro** pour installer le pilote du scanner.

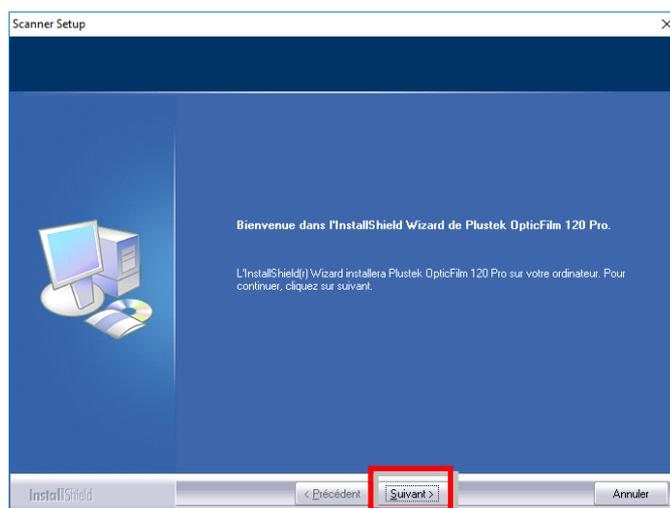

3. Une fois les logiciels installés, fermez toutes les applications ouvertes, et cliquez sur le bouton [Terminer] pour relancer votre ordinateur.

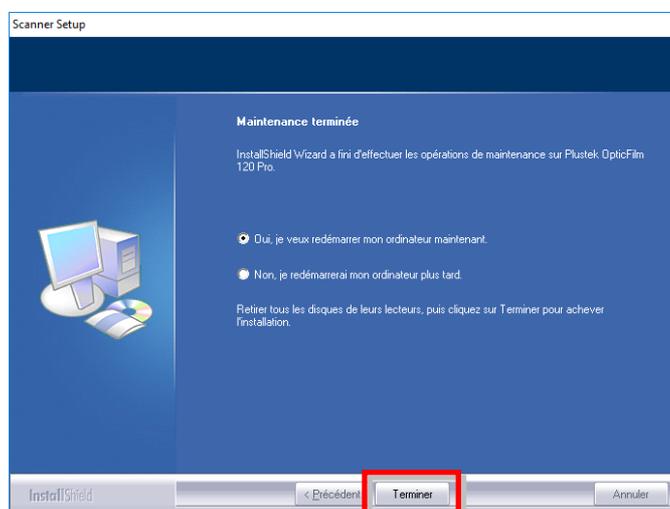

Installation du logiciel SilverFast


1. Insérez la clé USB de configuration/d'application dans votre ordinateur.
2. Installez le logiciel **SilverFast** en suivant le chemin suivant:

Windows OS: **OPTICFILM** > **Windows** > **SilverFast** > **SF-Installer.exe**


Mac OS X: **OPTICFILM** > **Mac** > **SilverFast** > **SF-Installer.dmg**

Si une version plus récente de SilverFast est disponible en ligne, la boîte de dialogue suivante s'affichera.

Windows OS

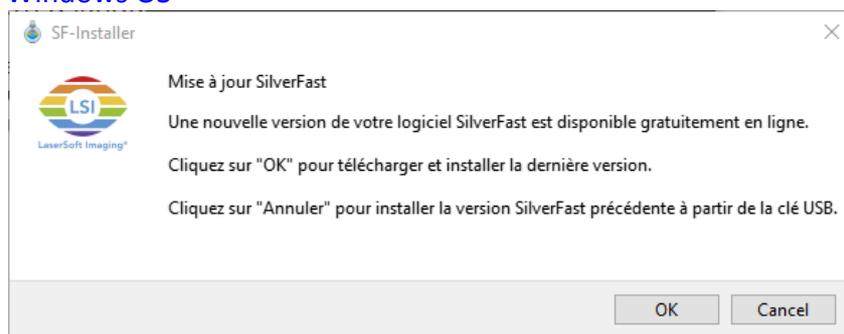


Mac OS X

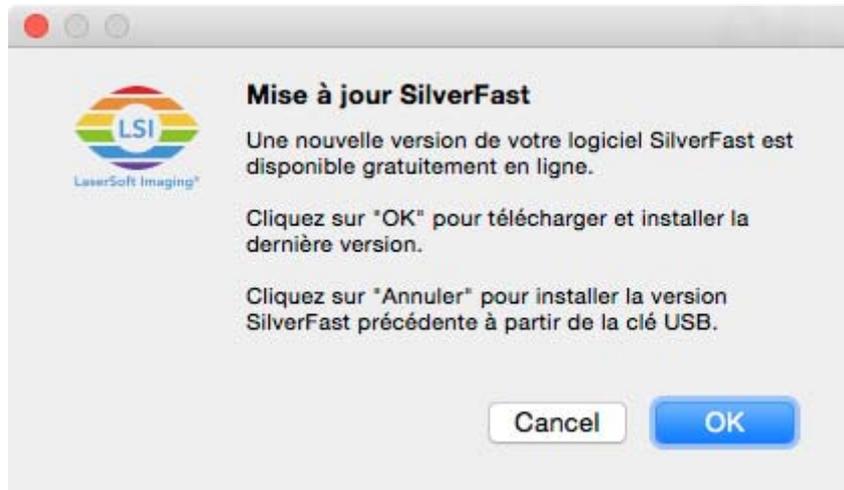

Cliquez sur "OK" pour télécharger et installer la dernière version de SilverFast depuis l'internet ou cliquez sur "Cancel" pour installer la version obsolète depuis la clé USB.

3. Suivez les instructions à l'écran.

Windows OS

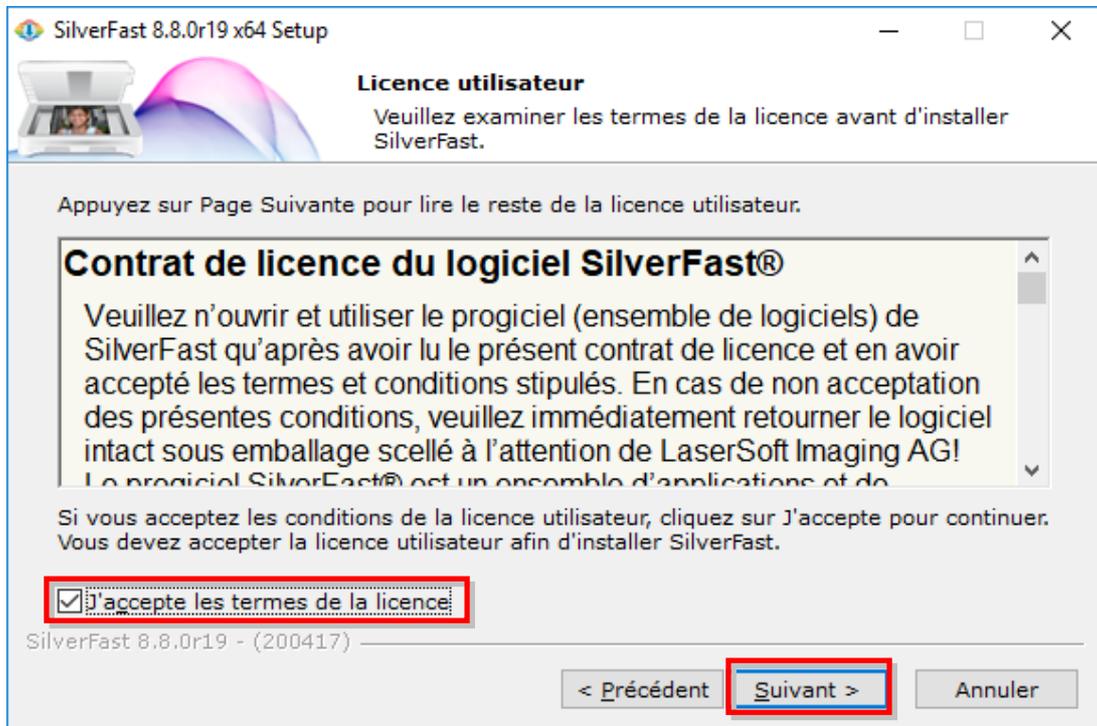


Mac OS X




4. Lorsque l'installation est finie, veuillez cocher l'option que vous souhaitez exécuter, puis cliquez sur [Fermer] pour quitter l'installateur.

Windows OS

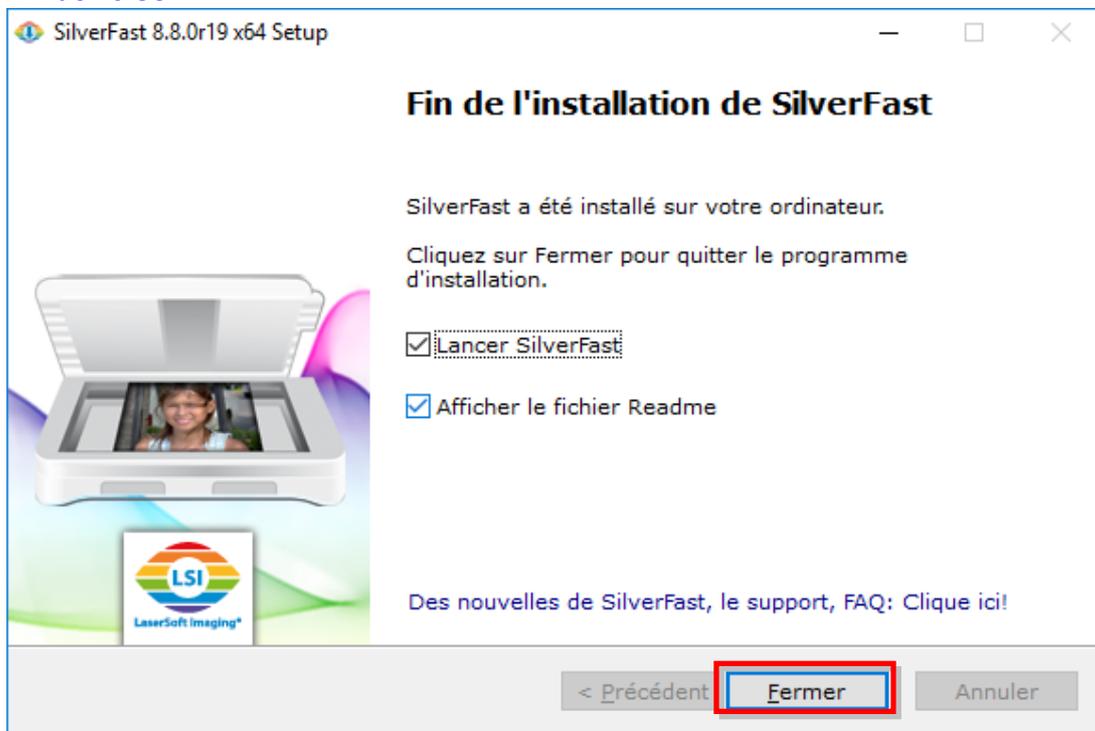


Mac OS X

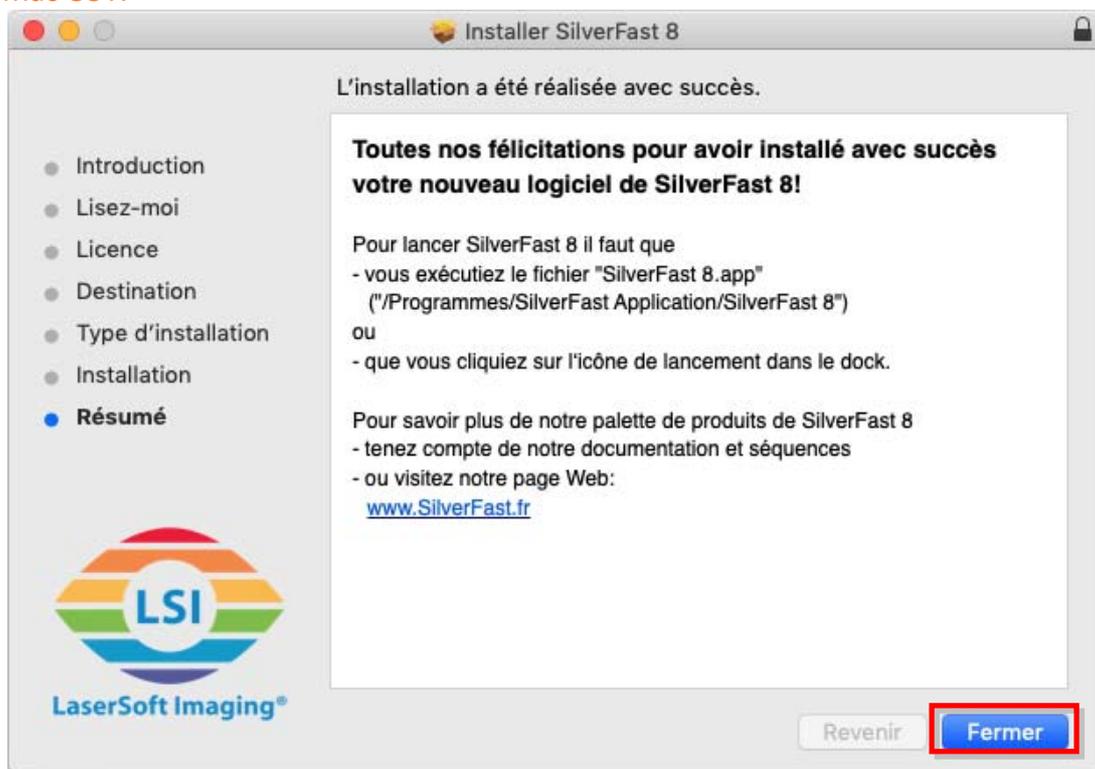

Allumer le scanner

Pressez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant **2 secondes**, puis relâchez-le pour allumer le scanner.

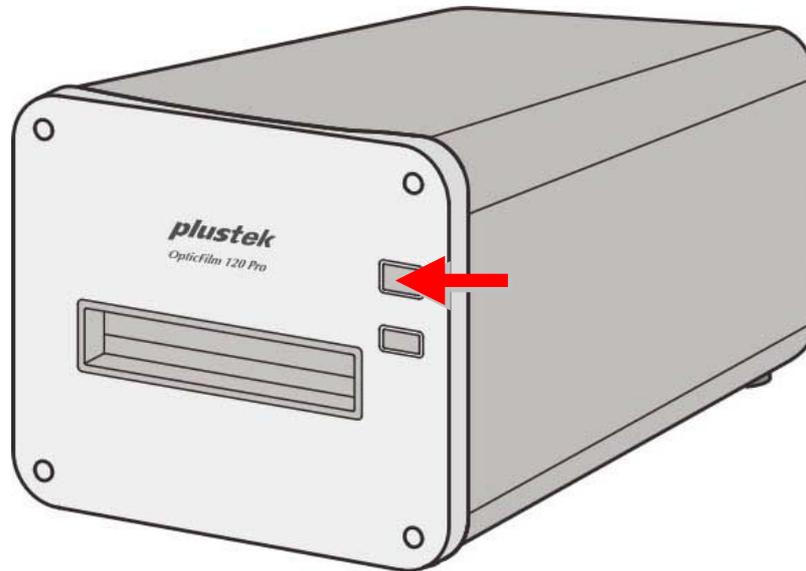

Note

Faites de même pour l'éteindre.

Demande de numéro de série SilverFast

1. Visitez le site www.silverfast.com/activation-plustek et suivez les instructions. Vous aurez besoin du numéro de série de votre matériel de scanner.

 **PRODUITS** BOUTIQUE SOLUTIONS TÉLÉCHARGEMENTS SUPPORT CONTACT [français \[modifier\]](#)

Demander un numéro de série *SilverFast Ai Studio 8* gratuit pour votre scanner **plustek**.

• OpticFilm 120 Pro 

Entrer le numéro de série du scanner Plustek

Veuillez entrer le numéro de série du matériel de votre scanner :

(Vous trouverez ce numéro de série sur la brochure d'activation et à l'arrière de votre scanner.)



2. Saisissez le **numéro de série de votre scanner**, votre nom et votre adresse électronique. Le numéro de série SilverFast vous sera envoyé à l'adresse électronique que vous avez enregistrée.

Numéro de série SilverFast Ai Studio gratuit

Veuillez, s'il vous plaît, vérifier que vous avez correctement saisi le numéro de série de scanner, puis remplir ce formulaire afin que nous puissions vous envoyer votre copie gratuite de SilverFast Ai Studio. Cet e-mail contient également un lien à suivre pour initialiser le téléchargement de la dernière version pour votre scanner.

Numéro de série de scanner: 1A32 [Modifier le numéro de série de scanner](#)

Prénom, Nom:

Pays:

Votre numéro de série sera envoyé à l'adresse e-mail suivante :

Adresse e-mail:

E-mail (répétition):

Abonnez-vous à notre newsletter pour obtenir des offres intéressantes et des informations personnalisées concernant votre scanner et votre version de logiciel SilverFast. Nous respectons toutes les dispositions légales en relation avec la [protection des données](#) et nous vous assurons que vos informations personnelles ne seront en aucun cas transmises à un tiers.


Oui, je souhaite recevoir la newsletter de SilverFast (environ 6 fois par an).

Non, je ne souhaite pas recevoir de newsletter.

Sérialisation du logiciel SilverFast

1. Lancez le programme SilverFast en utilisant le raccourci SilverFast sur votre bureau. Vérifiez la [Source de l'image] et la [Sélection de la langue], puis cliquez sur [Démarrer] pour lancer le programme.

Windows OS

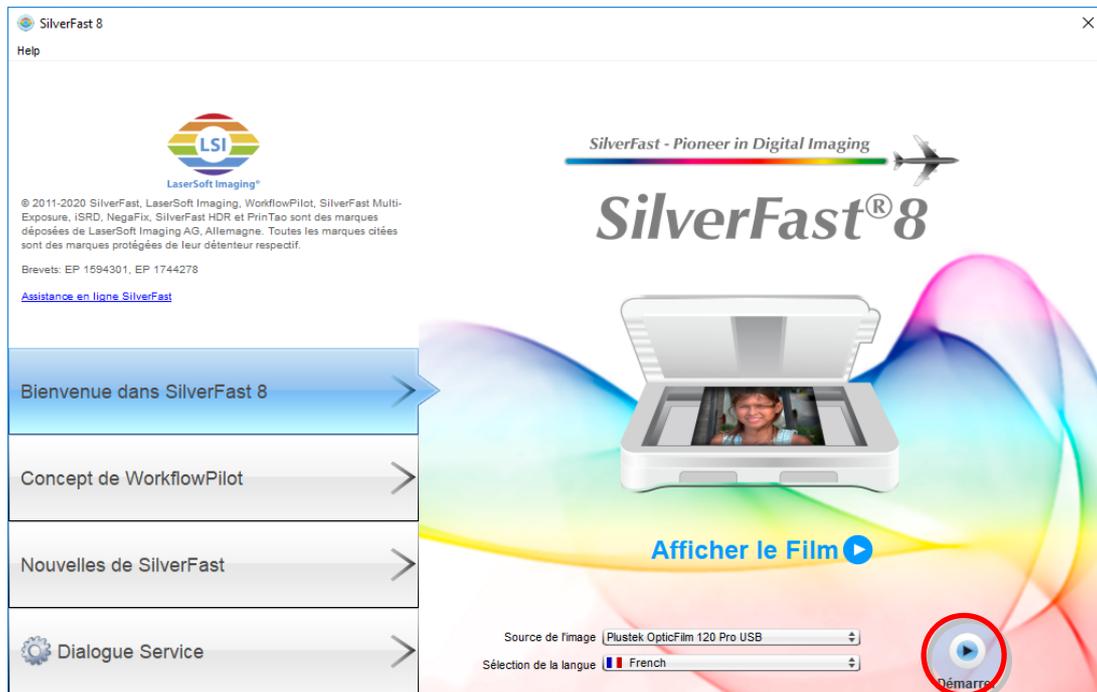


Mac OS X



2. Une fois que le programme a été lancé, entrez votre [Prénom], [Nom] et [Numéro de série], puis cliquez sur [Déverrouiller] pour déverrouiller SilverFast.

Windows OS

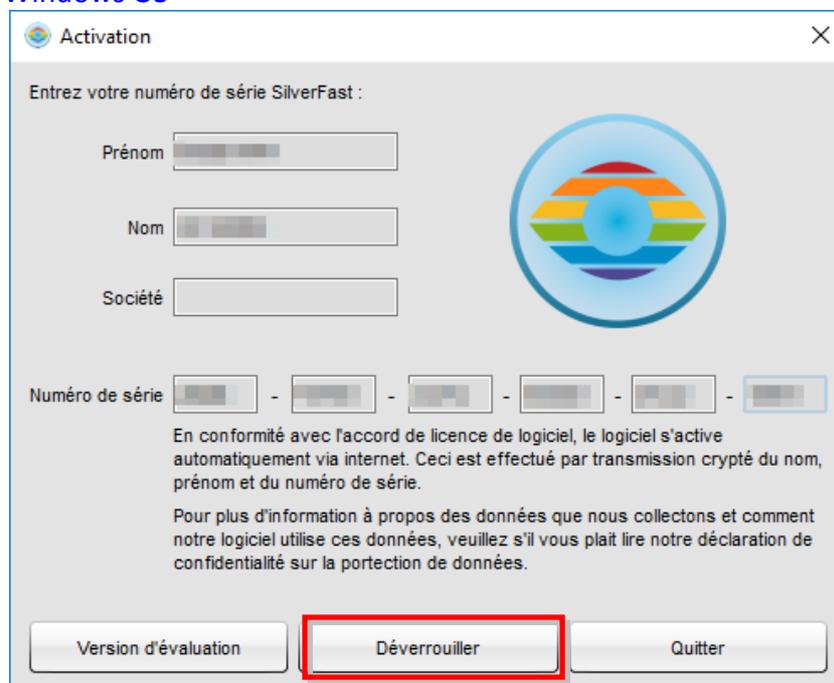

Activation

Entrez votre numéro de série SilverFast :

Prénom

Nom

Société


Numéro de série - - - - -

En conformité avec l'accord de licence de logiciel, le logiciel s'active automatiquement via internet. Ceci est effectué par transmission crypté du nom, prénom et du numéro de série.

Pour plus d'information à propos des données que nous collectons et comment notre logiciel utilise ces données, veuillez s'il vous plait lire notre déclaration de confidentialité sur la portection de données.

Version d'évaluation **Déverrouiller** Quitter

Mac OS X

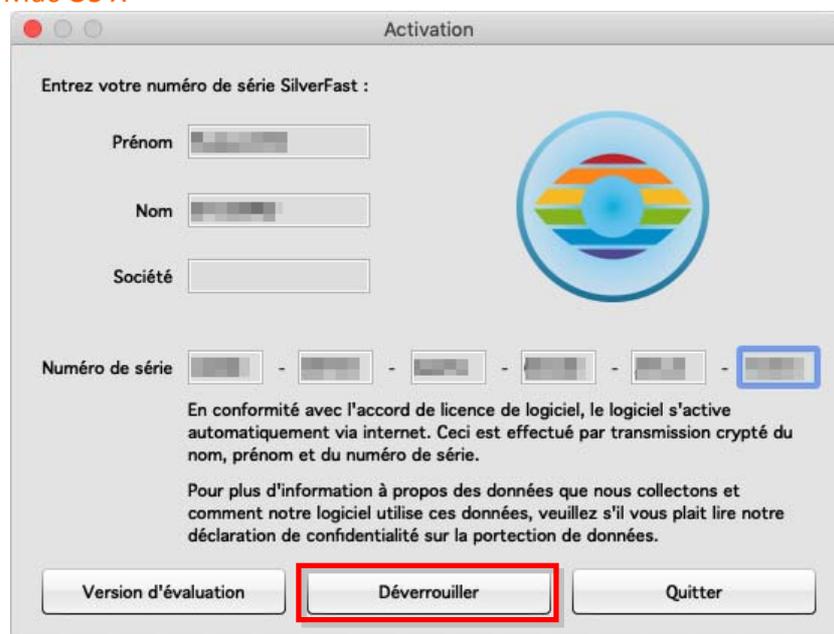

Activation

Entrez votre numéro de série SilverFast :

Prénom

Nom

Société

Numéro de série - - - - -

En conformité avec l'accord de licence de logiciel, le logiciel s'active automatiquement via internet. Ceci est effectué par transmission crypté du nom, prénom et du numéro de série.

Pour plus d'information à propos des données que nous collectons et comment notre logiciel utilise ces données, veuillez s'il vous plait lire notre déclaration de confidentialité sur la portection de données.

Version d'évaluation **Déverrouiller** Quitter




Note

Visitez le site www.silverfast.com/activation-plustek pour demander le numéro de série SilverFast. Vous aurez besoin du numéro de série de votre matériel de scanner.


Numériser avec l'application SilverFast

Lancez le programme SilverFast en utilisant le raccourci SilverFast sur votre bureau. Ajustez les paramètres de numérisation. Veuillez consulter le manuel d'utilisation SilverFast pour plus de détails sur les réglages de numérisation disponibles.

Windows OS

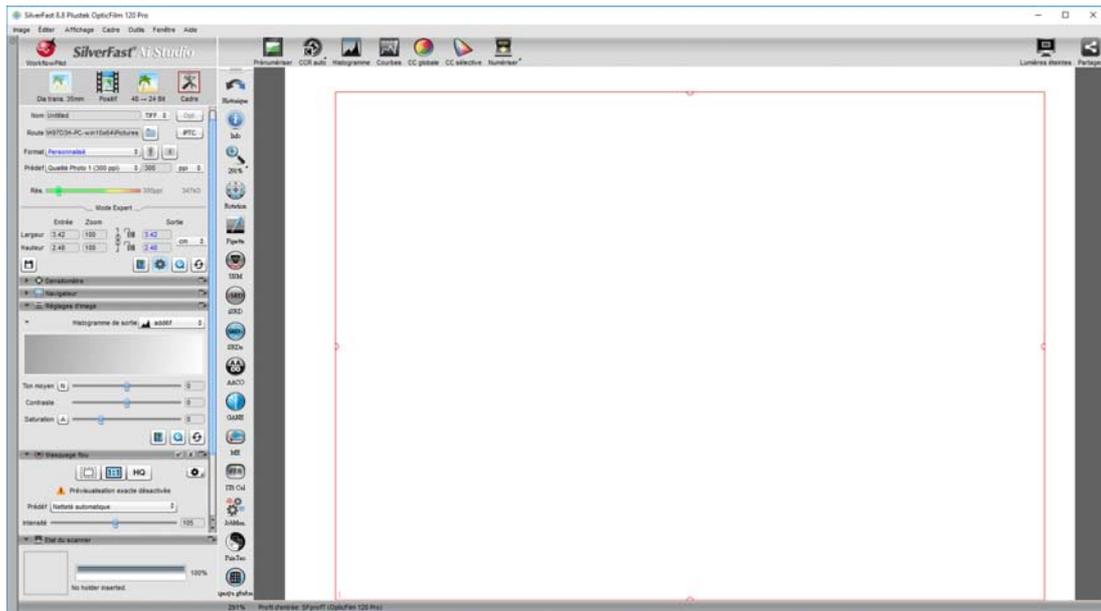

Mac OS X

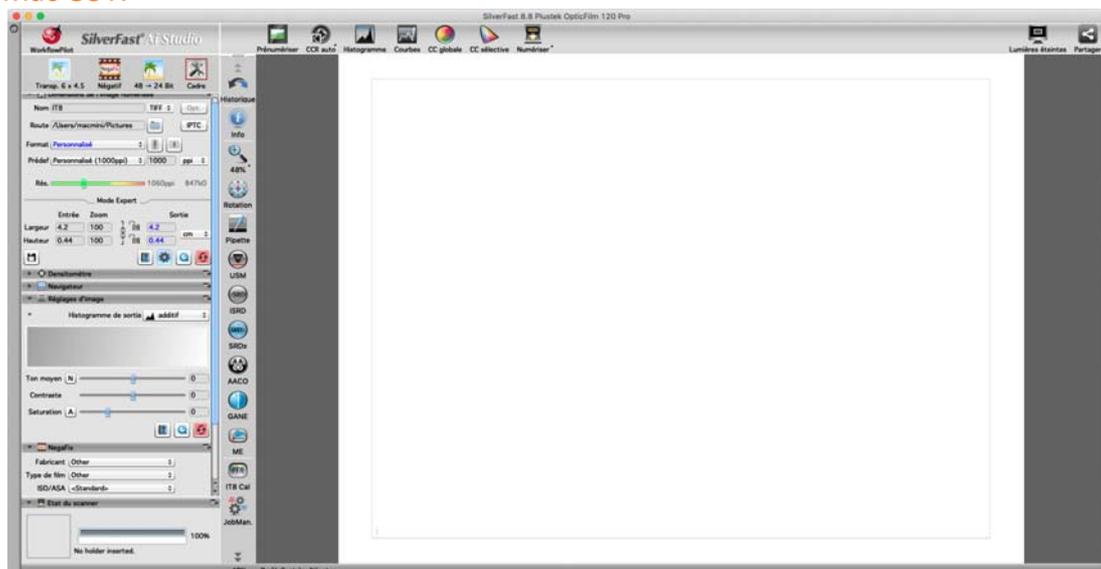


Porte-films

Plusieurs porte-films sont fournis dans l'emballage. Ils garantissent un résultat correct pour la numérisation.

Utilisation du porte-diapositive monté


Insérez les diapositives montées dans les encoches avec de l'émulsion (non-brillante) face vers le bas.

Sur le cadre de chaque encoche se trouvent des flèches et des illustrations. Suivez les illustrations pour insérer les diapositives montées.

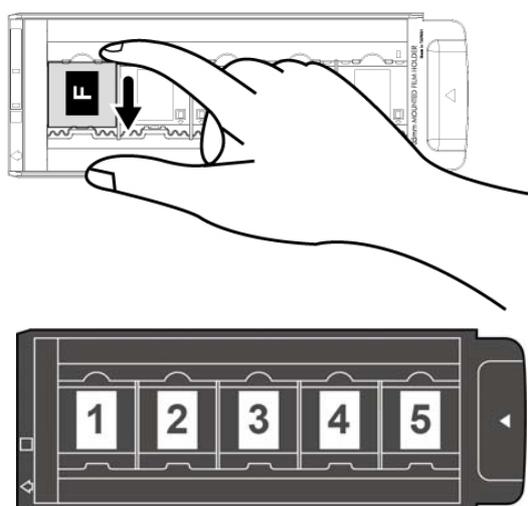


Utilisation du porte-film 35mm

Ouvrez le porte-film et insérez le négatif, face avec émulsion (face non brillante) tournée vers le bas. Alignez toujours le film avec le sens d'insertion. Le sens d'insertion est indiqué par un carré blanc et une flèche. Lors de la numérisation d'un seul film ou de films de diverses longueurs, utilisez les caches des masquage fournies pour recouvrir les éventuels cadres ouverts, puis refermez le couvercle du porte-film.

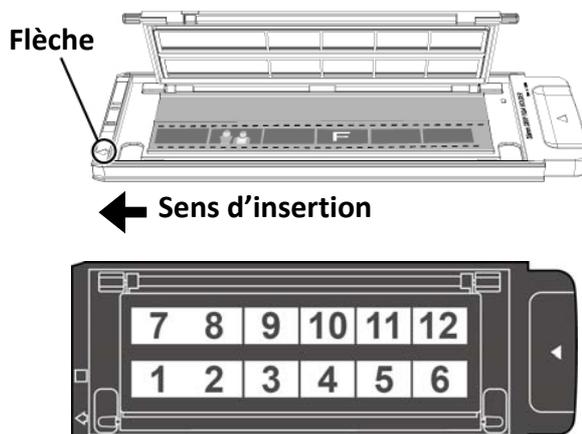


Utilisation du porte-film 120/220

Ouvrez le porte-film et insérez le négatif, face avec émulsion (face non brillante) tournée vers le bas. Alignez toujours le film avec le sens d'insertion. Le sens d'insertion est indiqué par un carré blanc et une flèche.

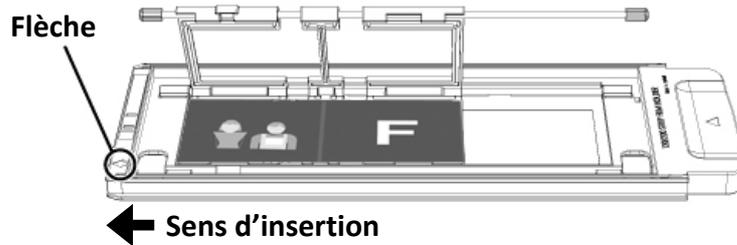

Note

Réglez les cadres individuels pour qu'ils s'adaptent à la taille des images du film, puis refermez le couvercle du porte-film.

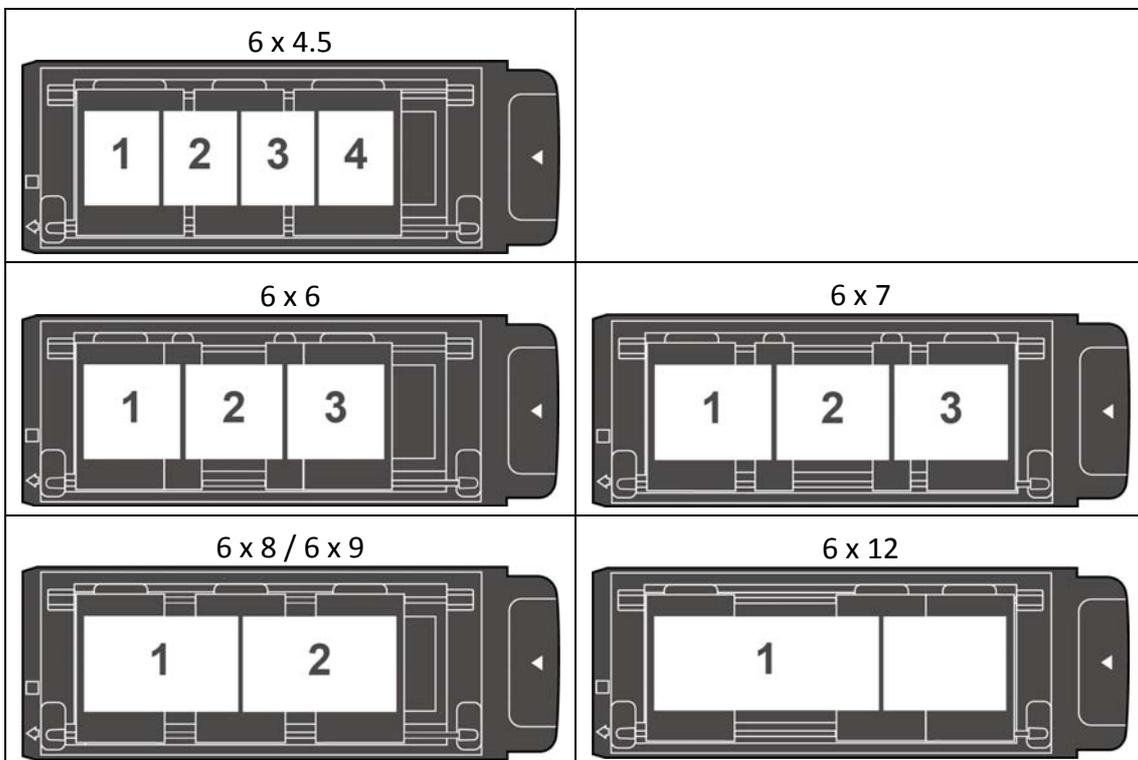

Insertion du porte-film


Insérez le porte-film dans le scanner via la fente avant jusqu'à ce que le scanner l'entraîne automatiquement. Le scanner n'entraînera pas le porte-film si le câble USB est débranché.

Veillez laisser environ 35 cm d'espace devant le scanner pour permettre l'insertion et le retrait du porte-film.




Note

Veillez NE PAS presser les boutons de balayage avant que le support de film ne soit complètement inséré. Il faut environ **30 secondes** pour localiser la position du film et détecter le type de film.

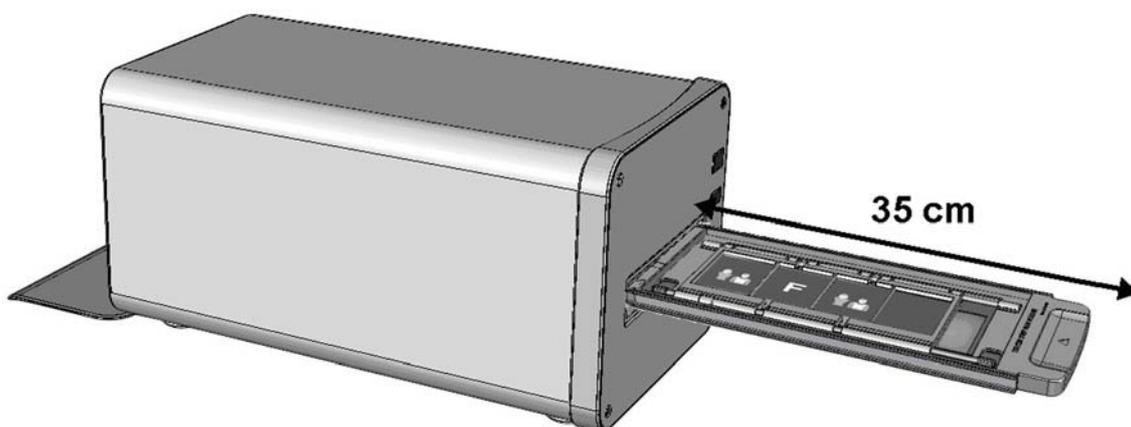

Note

- Le porte-film doit être inséré avec précaution dans le scanner. Ne pas appuyer trop fort sur le porte-film.
- En haut du porte-film figurent les inscriptions «35 mm Mounted Film Holder» (porte-diapositive montée) ou «35 mm Strip Film Holder » (porte-film) ou «120/220 Strip Film Holder » (porte-film). Orientez toujours ce côté vers le haut pour obtenir des résultats de numérisation optimaux.

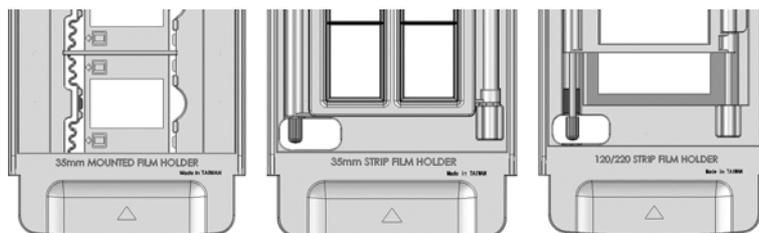

Lens Calibration Tool



Note

Pour les utilisateurs de Mac OS X, veuillez installer le Lens Calibration Tool en suivant le chemin suivant dans la clé USB:

OPTICFILM > Mac > Plustek OpticFilm 120 Pro

Le point de focalisation du scanner peut être déplacé grâce à cet **Lens Calibration Tool**.



Note


- Avant de lancer cet **Lens Calibration Tool**, veuillez vous assurer que vous avez **quitté le programme SiverFast**.
- Ce processus prend environ **20 minutes** pour un film 35mm, le temps exact varie en fonction de la résolution et de la taille du film que vous avez sélectionné.

Pour les utilisateurs de Windows:

Dans le menu **Démarrer** dans Windows, aller sur **Tous les programmes > Nom du Model de Votre Scanner**, puis cliquez sur **Lens Calibration Tool**. (Pour les utilisateurs de Windows 8.1: pointez le curseur de votre souris dans le coin supérieur ou inférieur droit de votre écran pour ouvrir la barre **Icônes**. Cliquez sur l'icône **Démarrer**, puis cliquez sur la flèche vers le bas située près du coin inférieur gauche de l'écran. L'écran **Applications** s'affiche. Déplacez votre curseur vers le bord droit de l'écran pour naviguer vers la droite jusqu'à afficher **Nom du Model de Votre Scanner**, puis cliquez sur **Lens Calibration Tool**.)

Pour les utilisateurs de Mac OS X:


Double-cliquez sur **Lens Calibration Tool** dans **Finder > Applications > Plustek > Nom du Model de Votre Scanner**.

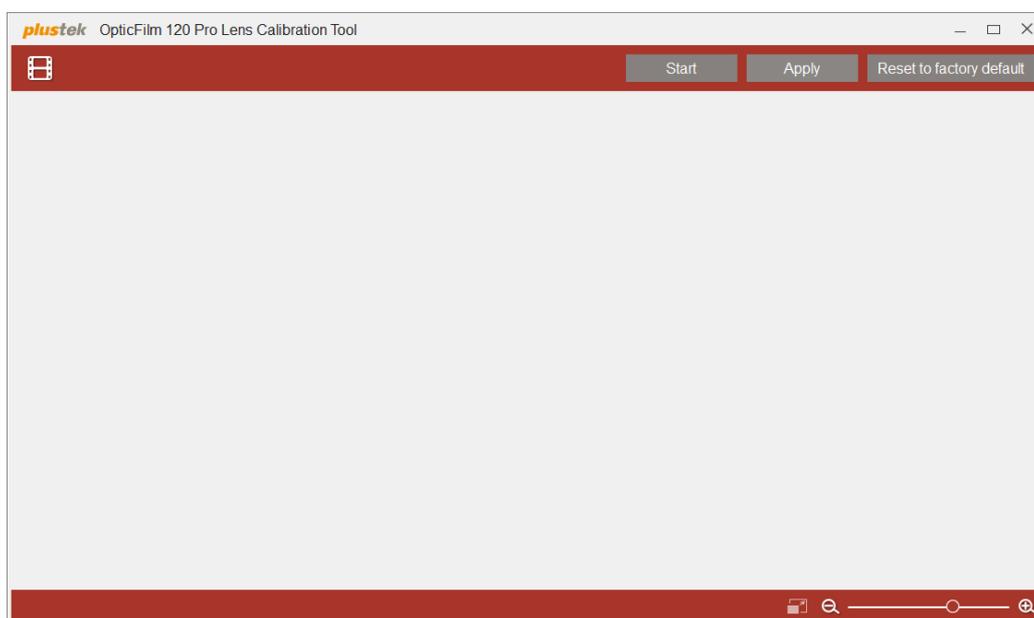

Vous serez invité à insérer le support de film.



Si vous insérez le support de la diapositives 35mm montées, la boîte de dialogue suivante s'affiche. Sélectionnez le type de film et l'image souhaitée que vous voulez prendre comme norme, puis cliquez sur le bouton **OK**. Vous pouvez cocher la case de **Max. Res.** pour scanner l'image avec la résolution maximale.

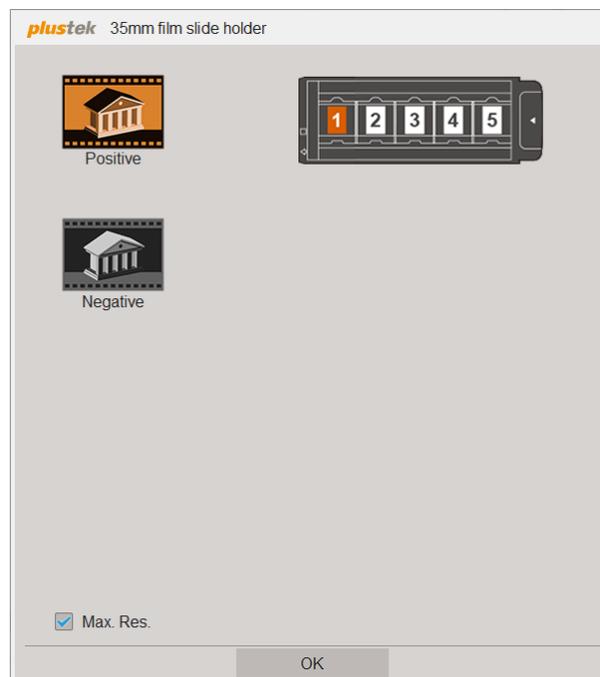


Note

La **Max. Res.** est de 5300 dpi, alors que la résolution par défaut est de 2650 dpi.


Si vous insérez le support de la bande de film 35 mm, la boîte de dialogue suivante s'affiche. Sélectionnez le type de film et l'image souhaitée que vous voulez prendre comme norme, puis cliquez sur le bouton **OK**. Vous pouvez cocher la case de **Max. Res.** pour scanner l'image avec la résolution maximale.




Si vous insérez le support de la bande de film 120, la boîte de dialogue suivante s'affiche. Sélectionnez le type de film, le format de film et l'image souhaitée que vous voulez prendre comme norme, puis cliquez sur le bouton **OK**. Vous pouvez cocher la case de **Max. Res.** pour scanner l'image avec la résolution maximale.

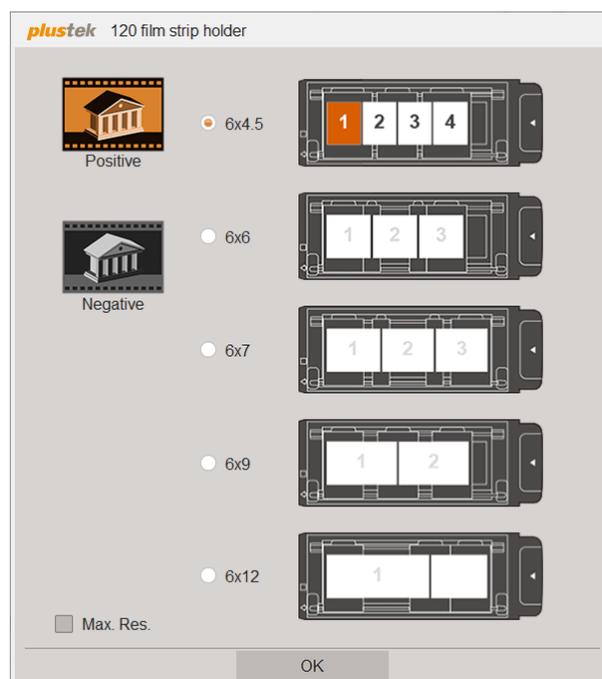

Cliquez sur le bouton **Start**, et le scanner commencera à numériser l'image avec 11 modes de mise au point.

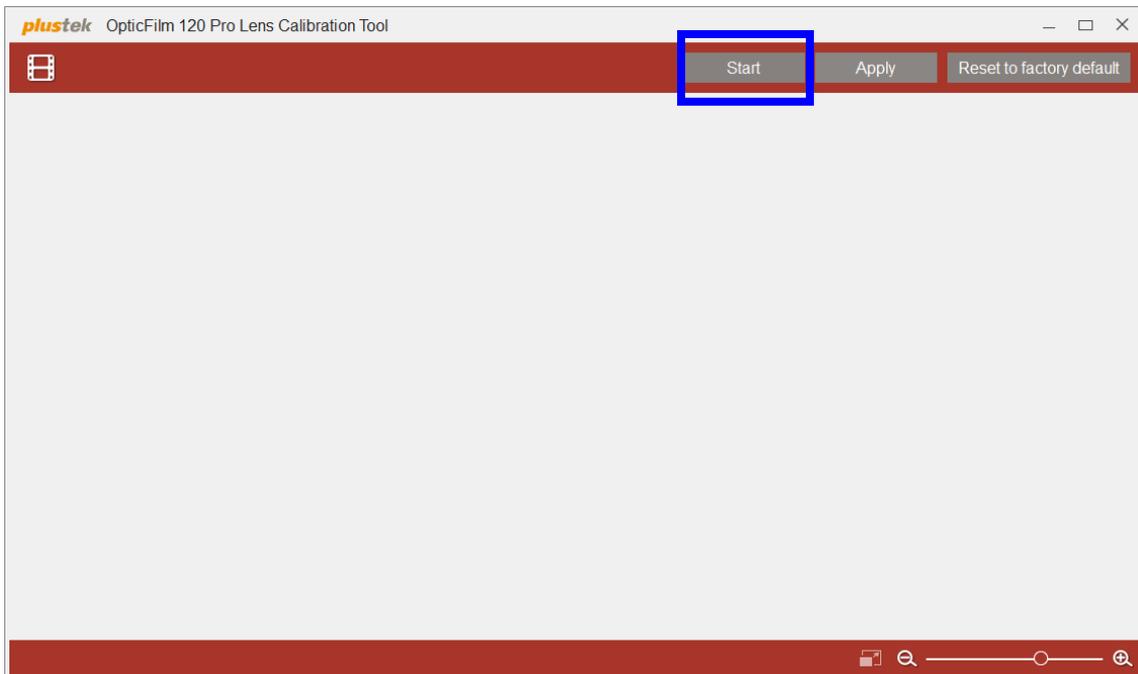


Double-cliquez sur l'image pour l'agrandir et voir les détails. Vous pouvez utiliser l'outil manuel pour déplacer l'image. Pour faire un zoom avant et arrière, il suffit de cliquer sur le bouton +/-.

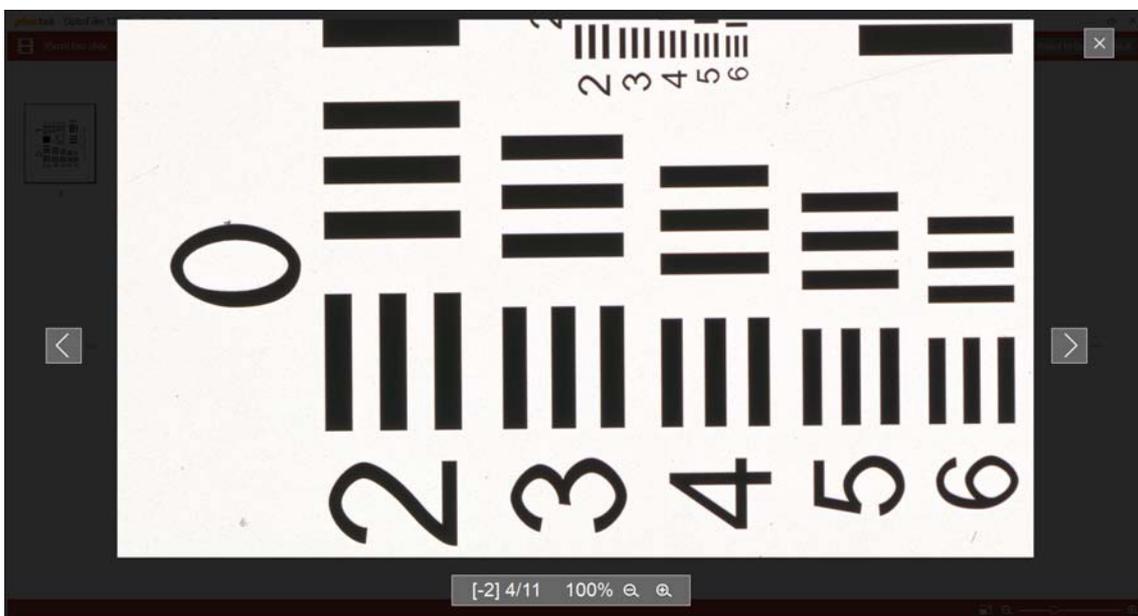

 Note	[-2] 4/11 indique que vous avez sélectionné la 4ème image sur 11, soit le mode de mise au point [-2].
----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sélectionnez l'image souhaitée et cliquez sur le bouton **Apply** pour appliquer le mode de mise au point aux scans suivants.

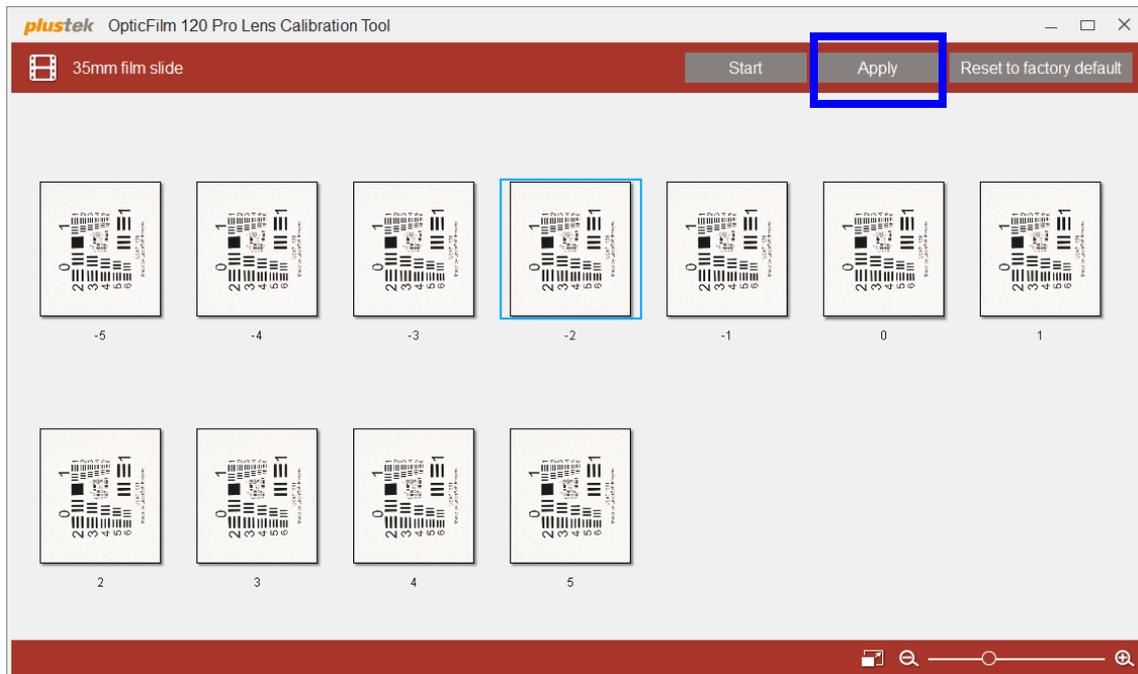

Note

Vous pouvez cliquer sur le bouton **Reset to factory default** pour rétablir la valeur par défaut à tout moment pendant l'insertion d'un porte-film.

Appendice A: Résolution des problèmes


Connexion du scanner

La première chose à faire pour identifier et résoudre un problème de connexion avec votre scanner consiste à vérifier toutes les connexions physiques.

Installation manuelle du logiciel

Pour Windows OS: Si vous rencontrez des difficultés pour installer le pilote du scanner, veuillez essayer d'installer le logiciel manuellement.

1. Veuillez ouvrir [Démarrer] > [Panneau de configuration] > [Système] > [Gestionnaire de périphériques]. Dans la fenêtre du [Gestionnaire de périphériques], cliquez-droit sur le scanner sous la rubrique [Autres périphériques] et sélectionnez [Mettre à jour le pilote] depuis le menu déroulant.

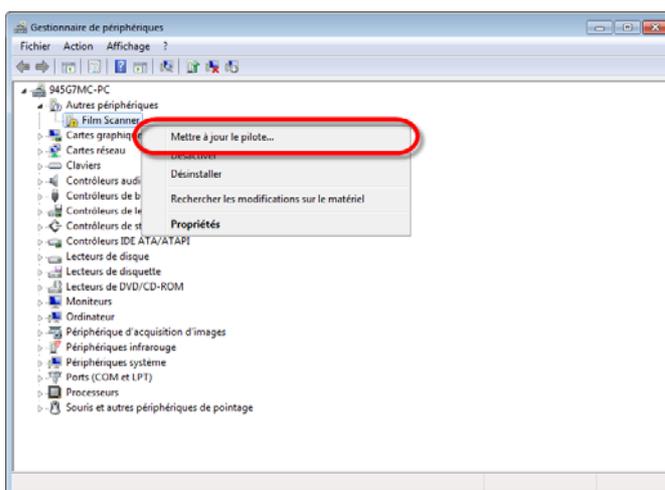

Note

2. Cliquez sur [Rechercher un pilote sur mon ordinateur] dans la fenêtre qui apparaît, et cliquez sur le bouton [Parcourir]. Dans la fenêtre [Rechercher un dossier], sélectionnez le dossier contenant le pilote du scanner et cliquez sur le bouton [OK] pour revenir à l'écran précédent. Cliquez sur le bouton [Suivant] et cliquez sur [Installer ce pilote quand même] si la fenêtre de [Sécurité de Windows] apparaît.
3. Parcourez votre clé USB et exécutez manuellement le fichier [Setup] depuis OPTICFILM > Windows > Plustek OpticFilm 120 Pro. Cliquez sur le bouton [Oui] si le dialogue de [Contrôle de compte d'utilisateur] s'affiche. Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran pour installer tous les logiciels nécessaires à votre nouveau scanner USB.

Problèmes de numérisation

La plupart des problèmes ont une origine facile à détecter, et vous trouverez ci-dessous quelques questions parmi les plus courantes, ainsi que leurs solutions.

***Assurez-vous toujours que vous utilisez les derniers logiciels de Plustek et SilverFast.**

Symptôme	Cause & Solution
<p>Un message d'erreur "Scanner introuvable" apparaît</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Les câbles USB ne sont pas connectés correctement Vérifiez que les câbles sont bien fixés fermement et dans le connecteur adapté. • Le câble USB est peut-être trop long Utilisez le câble USB qui a été livré avec votre scanner. • Le cordon d'alimentation secteur de votre scanner n'est pas connecté correctement Vérifiez que l'adaptateur secteur est connecté à une prise électrique murale alimentée. Si le scanner est connecté à un système de protection contre les surtensions, vérifiez que celui-ci est alimenté et allumé. • Le scanner n'est pas allumé Pressez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 2 secondes, puis relâchez-le pour allumer le scanner. • Windows n'a pas détecté le scanner 1) Veuillez ouvrir [Démarrer] > [Panneau de configuration] > [Système] > [Gestionnaire de périphériques] 2) Veuillez vérifier si votre scanner est bien affiché dans [Périphérique d'acquisition d'images]. Si il n'est pas affiché ou si l'icône du périphérique a un point d'exclamation, veuillez vous référer à la section « Installation manuelle du logiciel » pour installer les pilotes du périphérique.
<p>Le film numérisé ne semble pas normal. Il y a un décalage dans l'image scannée.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le scanner ou la surface sur laquelle il est posé a été déplacé en cours de numérisation Veuillez appuyer sur le bouton d'éjection de votre scanner pour éjecter le porte-film, puis réinsérer ce dernier. Procédez ensuite à une nouvelle numérisation de l'image en vous assurant que le scanner ou la surface sur laquelle il est posé reste affaitements stable.

<p>Le porte-film est coincé à l'intérieur du scanner</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le câble d'alimentation ou le câble USB du scanner a été débranché, ou un autre type d'erreur a provoqué l'échec de la numérisation Débranchez puis rebranchez les câbles d'alimentation et USB du scanner. Une fois sous tension, le scanner tentera d'éjecter automatiquement tout porte-film inséré. Si tel n'était pas le cas, éjectez le porte-film manuellement en le poussant à travers l'appareil jusqu'à ce que vous puissiez le retirer via la fente du porte-film arrière. Veuillez à laisser environ 35 cm d'espace derrière le scanner pour permettre le retrait du porte-film.
<p>Le porte-film est automatiquement éjecté</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vous venez de brancher le câble USB après l'avoir accidentellement débranché Le scanner éjectera automatiquement tout porte-film inséré en lorsque la connexion avec un ordinateur a été établie. Ceci est un fonctionnement normal.
<p>Le porte-film n'est pas entraîné par le scanner</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le scanner et l'ordinateur ne sont pas reliés via le câble USB Veuillez vous assurer que le scanner et votre ordinateur sont connectés via le câble USB. Le scanner n'entraînera pas le porte-film si le câble USB est débranché.
<p>Il y a un bruit de grincement ou de frottement au début de chaque numérisation</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le scanner enclenche des pignons et s'initialise avant la numérisation Ce bruit est normal lors du fonctionnement du scanner.

Appendice B: Spécifications techniques²

OpticFilm 120 Pro	
Capteur d'image	CCD
Source de lumière	LED
Résolution Matérielle	Entrée: Maximum 10600 dpi Sortie: Maximum 5300 dpi @6x12 cm
Modes de numérisation	Couleur: Entrée 48 bit; Sortie 24/48 bit Echelle de gris: Entrée 16 bit; Sortie 8/16 bit
Portée Dynamique	N/A
Canal IR	Oui
Surface de numérisation (L x L)	60 mm x 120 mm
IT8 Target	Une diapositive 6x7 IT 8 est incluse pour la précision des couleurs
D'alimentation d'énergie	24 Vdc / 0.75 A
Interface	USB 3.0
Poids	6.2 Kgs
Dimensions physiques (L x P x H)	210 x 374 x 189 mm

² Les spécifications techniques livrés avec ce produit peut changer à tout moment sans avertissement préalable.

Appendice C: Service après-vente et garantie

Si vous rencontrez des difficultés pour mettre votre scanner en service, veuillez tout d'abord consulter les instructions d'installation et les suggestions de résolution des problèmes contenues dans ce mode d'emploi.

Visitez notre site web www.plustek.com pour plus d'informations sur le service client. Pour plus d'assistance, appelez l'un des numéros de support technique qui figurent sur le site web. L'un de nos techniciens se fera un plaisir de vous aider, du lundi au vendredi, aux heures de travail indiquées ci-dessous:

Europe	9:00 a.m. – 5:30 p.m. (CET)
USA, Canada, Asie, Pacifique, et Afrique	9:00 a.m. – 6:00 p.m. Taiwan Time

Pour éviter toute attente, préparez les informations suivantes avant d'appeler :

- 🔍 **Nom et modèle du scanner**
- 🔍 **Numéro de série du scanner (Situé à l'arrière du scanner)**
- 🔍 **Une description détaillée du problème**
- 🔍 **La marque et le modèle de votre ordinateur**
- 🔍 **La vitesse de son processeur (Pentium 133, etc.)**
- 🔍 **Votre système d'exploitation et BIOS (optionnel) actuels**
- 🔍 **Le nom, la version et l'éditeur de vos autres logiciels**
- 🔍 **Les autres périphériques USB installés**

Informations de Support et d'Entretien

Le cas échéant, la période de disponibilité des pièces de rechange et les possibilités d'améliorer l'information sur le produit. Veuillez demander aux distributeurs et aux fournisseurs locaux les informations sur les pièces de rechange et les informations sur la mise à jour d'un produit.

Information requested by relevant Implementing Measure. Please ask local distributors and suppliers for the related information of Implementing Measure test report.

Ne disposer d'aucuns produits avant de demander aux distributeurs et aux fournisseurs locaux d'obtenir les informations correctes sur les bonnes méthodes et procédures de diminutions des incidences sur l'environnement.

Si vous voulez mettre au rebut le produit et/ou un accessoire, veuillez demander aux

distributeurs et fournisseurs locaux l'adresse du centre de recyclage le plus proche.

Pour toutes questions d'entretien, veuillez demander aux distributeurs et aux fournisseurs locaux l'adresse du centre d'entretien le plus proche afin de prolonger le temps de vie d'utilisation du produit.

Si vous voulez entretenir et autoriser le produit de manière légale, veuillez demander aux distributeurs et aux fournisseurs locaux l'obtention de l'adresse des magasins les plus proches.

Déclaration de garantie limitée

Cette Déclaration de garantie limitée ne s'applique qu'aux options d'origine que vous avez achetées à un revendeur autorisé pour votre propre usage, et non pour une éventuelle revente.

La garantie du constructeur s'entend pièces et main-d'œuvre, et n'est applicable qu'après réception de la preuve d'achat originale. Pour bénéficier d'une réparation au titre de la garantie, vous pouvez contacter le revendeur ou le distributeur, ou encore visiter notre site Web pour connaître les dernières informations relatives à notre service après-vente. Vous pouvez également nous contacter par e-mail.

Si vous transférez ce produit à un autre utilisateur, le bénéfice de la garantie est acquis à ce dernier durant le reste de la période de garantie. Vous devez donc transférer votre preuve d'achat et cette déclaration à cet utilisateur.

Nous garantissons que cet appareil est en bon état de fonctionnement et est conforme à sa description fonctionnelle telle qu'elle figure dans la documentation fournie. Sur présentation d'une preuve d'achat, les pièces de remplacement bénéficient de la garantie restant à courir pour les pièces qu'elles remplacent.

Avant de renvoyer ce produit au titre du bénéfice de la garantie, vous devez en retirer tous les programmes, toutes les données et tous les supports amovibles. Les produits retournés sans mode d'emploi et sans éléments logiciels seront remplacés sans mode d'emploi et sans éléments logiciels.

Cette Garantie limitée ne s'étend pas à un échange lorsque le problème résulte d'un accident, d'un désastre naturel, d'un acte de vandalisme, d'une erreur ou d'un abus d'utilisation, d'une utilisation dans un environnement non adapté, d'une modification de programme, d'un autre appareil ou d'une modification du produit non effectuée par le fabricant.

Si le produit concerné est une option, cette Garantie limitée ne s'applique que si ce produit est utilisé avec l'appareil pour lequel il a été conçu.

Pour toutes questions concernant votre Garantie limitée, veuillez contacter le revendeur approuvé auprès duquel vous avez acheté ce produit, ou directement le fabricant.

CETTE GARANTIE LIMITÉE REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPLICITES OU

IMPLICITES, Y COMPRIS, MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ, LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIALITÉ ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. TOUTEFOIS, LES LOIS EN VIGUEUR DANS CERTAINS PAYS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES. SI CES LOIS SONT APPLICABLES, TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES OU EXPLICITES SONT LIMITÉES EN DURÉE À LA PÉRIODE DE GARANTIE. AUCUNE AUTRE GARANTIE NE POURRA ÊTRE INVOQUÉE À L'ISSUE DE CETTE PÉRIODE.

Certaines juridictions n'autorisent pas les limitations de durée d'une garantie implicite ; la limitation ci-dessus peut donc ne pas s'appliquer.

En aucune circonstance le fabricant ne saurait être tenu pour responsable de l'un des événements suivants :

- ☛ Plainte d'un tiers contre vous pour pertes ou dommages.
- ☛ Perte de, ou dommage causé à, vos données ou enregistrements ; ou
- ☛ Dommages économiques consécutifs (y compris perte de profits ou d'économies) ou incidents, même si le fabricant est informé qu'une telle possibilité existe.

Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou les limitations de dommages incidents ou consécutifs ; la limitation ci-dessus peut donc ne pas s'appliquer à votre cas.

Cette Garantie limitée vous accorde des droits juridiques spécifiques, et vous pouvez également disposer d'autres droits, qui varient selon les juridictions.

Déclaration de Radio Fréquence FCC

Cet équipement a été examiné et avéré pour être conforme aux limites pour un dispositif numérique de la classe B, conformément à la partie 15 des règles de FCC. Ces limites sont conçues pour assurer la protection raisonnable contre l'interférence nocive dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre des énergies à fréquences radio et, si installé incorrectement, peut causer des interférences nocives aux communications radio. Toutefois, il n'y a aucune garantie qu'une interférence n'interviendra pas dans une réception télévisée particulière (qui peut être déterminée en mettant l'appareil hors et sous tension), l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes:

- ☛ Réorientez ou remplacez l'antenne de réception.
- ☛ Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- ☛ Connectez l'équipement sur un circuit différent de celui sur lequel est connecté le récepteur.
- ☛ Les câbles d'interconnexion gainés et le cordon d'alimentation gainé fournis avec cet équipement doivent être utilisés avec cet équipement pour assurer la conformité avec la limite de transmission RF régulant cet appareil.

- ☛ Consultez un revendeur ou un technicien radio/TV pour plus d'aide si la situation reste inchangée.
- ☛ Des changements ou modifications non expressément approuvées par le fabricant ou un centre de service autorisé pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur à se servir de l'équipement.

Ce matériel est conforme avec la Partie 15 des règlements de la FCC. Le fonctionnement répond à 2 conditions : (1) l'appareil ne doit pas créer d'interférences nuisibles, et (2) l'appareil doit accepter toute interférence reçue, incluant les interférences qui pourraient provoquer un fonctionnement indésirable.